



Bomba de vacío de alta resistencia con válvula de liberación

Lea las instrucciones antes de instalar

NOTA: Compatible con la mayoría de recipientes con rosca de 38 mm.

La bomba de vacío de alta resistencia está diseñada para facilitar la toma de muestras representativas de aceite y otros fluidos en maquinaria pesada, equipos, transformadores y depósitos.

SOPORTE PLEGABLE - Ayuda a reducir la contaminación de la muestra al mantener la bomba alejada de la suciedad. Permite dejar la bomba en posición vertical mientras la persona que toma la muestra utiliza las manos para recolocar la varilla de nivel, cambiar frascos, etc. Al terminar, el soporte puede plegarse para guardarlo.

Es muy importante que el aceite o los fluidos no se aspiren ni se permita que vuelvan a filtrarse hacia la zona de la válvula o del cilindro. Esto no solo provoca contaminación cruzada entre muestras, sino que también puede causar fugas o pérdida de vacío en la válvula de lengüeta. Mantenga la válvula de lengüeta limpia y libre de aceite, fluidos y suciedad.

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE VACÍO - Pulse el botón para liberar el vacío al instante. Así se evita el sobrellenado y el desorden que conlleva. Mantenga siempre la válvula limpia y libre de aceite y suciedad.

PERILLA DEL DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO - La "perilla CD", de giro suave, admite tubo de polietileno con diámetro exterior de 3/16", 1/4" o 5/16". Basta con una o dos vueltas de la "perilla CD" para insertar un tubo limpio o cambiar a otro tamaño. No es necesario retirar la "perilla CD". Una gota de aceite en la junta tórica facilitará la inserción del tubo.


NOTA: Inserte el tubo completamente a través de la "perilla CD" hasta justo por debajo de la parte superior del recipiente de muestreo. Esto evita que el aceite toque la bomba de muestreo.

PISTÓN Y CILINDRO - Un par de gotas de aceite ligero a través del orificio de la tuerca del cabezal lubricarán esta zona y harán que el bombeo sea más fácil. No engrase nunca el pistón por el lado próximo a la válvula de lengüeta, ya que un exceso de aceite ahí puede hacer que la válvula funcione mal.



Bomba de vacío de alta resistencia con válvula de liberación

Artículo	Cantidad	Descripción
1	1	Asa de tiro
2	1	Tuerca del cabezal
3	1	Cilindro
4	1	Conjunto de pistón y vástago
5	3	Junta tórica, pistón
6	1	Tornillo de máquina
7	1	Válvula de lengüeta
8	1	Caja de válvulas con ranuras
9	1	Soporte plegable
10	1	Perilla del dispositivo de acoplamiento
11	1	Junta tórica, tubo de muestreo
12	1	Cabezal acrílico transparente
13	1	Válvula de liberación de vacío
14	1	Junta tórica, tarro

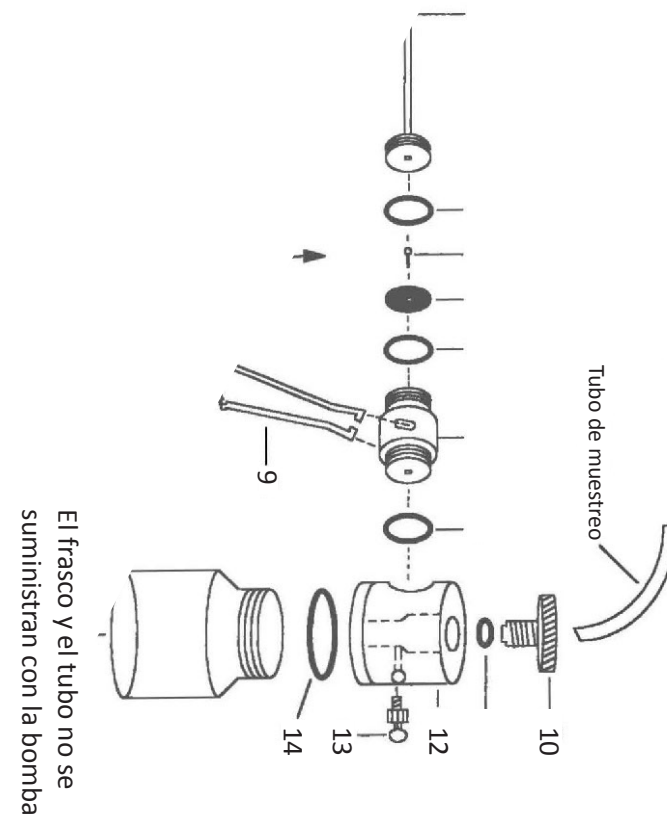

Lea las instrucciones antes de instalar

NOTA: Compatible con la mayoría de recipientes con rosca de 38 mm.

La bomba de vacío de alta resistencia está diseñada para facilitar la toma de muestras representativas de aceites y otros fluidos en equipos pesados, maquinaria, transformadores y depósitos.

SOPORTE PLEGABLE - Ayuda a reducir la contaminación de la muestra al mantener la bomba alejada de la suciedad. Permite dejar la bomba en posición vertical mientras la persona que toma la muestra tiene las manos libres para volver a colocar la varilla, cambiar frascos, etc. Al terminar, el soporte puede plegarse para guardarlo.

Es fundamental que el aceite o los fluidos no se aspiren ni se dejen volver a filtrarse hacia la zona de la válvula o del cilindro. Esto no solo provoca contaminación cruzada entre muestras, sino que también puede causar fugas o pérdida de vacío en la válvula de lengüeta. Mantenga la válvula de lengüeta limpia y libre de aceite, fluidos y suciedad.

VÁLVULA DE LIBERACIÓN DE VACÍO - Pulse el botón para liberar el vacío al instante. Así se evita el sobrellenado y el consiguiente derrame. Mantenga siempre la válvula limpia y libre de aceite y suciedad.

PERILLA DEL DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO - La perilla "CD" de giro suave admite tubo de polietileno de 3/16", 1/4" o 5/16" de diámetro exterior. Basta con una o dos vueltas de la "CD Knob" para insertar un tubo limpio o cambiar a otro tamaño. No es necesario retirar la "CD Knob". Una gota de aceite en la junta tórica facilitará la inserción del tubo.

NOTA: Introduzca el tubo por completo a través de la "CD Knob" hasta quedar justo por debajo de la parte superior del recipiente de muestreo. Así se evita que el aceite toque la bomba de muestreo.

PISTÓN Y CILINDRO - Un par de gotas de aceite ligero a través del orificio de la tuerca del cabezal lubricarán esta zona y facilitarán el bombeo. No engrase nunca el pistón por el lado próximo a la válvula de lengüeta, ya que un exceso de aceite en esa zona puede hacer que la válvula funcione mal.

Artículo	Cantidad	Descripción
1	1	Asa de tiro
2	1	Tuerca del cabezal
3	1	Cilindro
4	1	Conjunto de pistón y varilla
5	3	Junta tórica, pistón
6	1	Tornillo de máquina
7	1	Válvula de lengüeta
8	1	Caja de válvula con ranuras
9	1	Soporte plegable
10	1	Pomo del dispositivo de acoplamiento
11	1	Junta tórica, tubo de muestreo
12	1	Cabezal acrílico transparente
13	1	Válvula de liberación de vacío
14	1	Junta tórica, tarro

